

昭通市鼎安科技有限公司《安全评价项目现场勘验记录》

项目名称：柳州丰康泰科技有限公司产品转型升级改造项目（70产品）安全验收评价

现场勘验人员：李晓达、张红兴、陆朝春

勘验日期：2022年7月20日至2022年7月21日

勘验范围：柳州丰康泰科技有限公司产品转型升级改造项目（70产品）1#生产厂房、备品备件库、污水处理站、甲类仓库、丙类仓库、控制室

一、现场勘验情况：

1、依据安全设施设计、相关标准和规范，对生产装置、设备设施、生产场所、库房和配套公辅设施进行勘验；

2、依据安全设施设计、相关标准和规范，对项目与周边设施的防火间距进行了测量；

3、对照设计，对库房、厂房和配套建筑设施的耐火等级进行了复核；

4、对周边环境进行了勘验和记录；

5、对生产现场进行了拍照取证；

6、与业主单位进行了现场合影；

7、针对现场勘验发现的问题，与业主单位进行了充分的沟通、交流。

二、存在问题的主要问题：

1、部分管件、阀门、螺栓锈蚀严重，未及时更换；部分接入口未设标识；

2、部分反应釜安全阀放散管的管口未高出8m范围内的平台或建筑物顶3m以上，且未安装阻火器；

3、部分中间槽、工艺管道未安装堵板（如尾气吸收装置接收罐真空管道、V8309、L70G1#成品储罐转料阀旁路管等）；

4、未见摘除SIS连锁装置的审批手续；

5、提升机未办理特种设备注册登记使用许可证或采取其他限重措施；

- 6、部分照明灯、接线盒的穿线孔未采用防爆泥封堵；
- 7、1#厂房雨水池、应急池、中和池、污水站污水池未设有限空间标识；污水处理设备标识和安全警示标志名称不全；
- 8、现场轴流风机建议采用固定线路，如采用临时线路，应办理临时用电许可作业票；
- 9、甲类仓库应与设计单位联系，办理设计变更；
- 10、丙类库房应在库房门口设置存储的物料信息一览表，注明其主要危险特性和应急处置措施、应急电话等；
- 11、70装置防爆对讲机配备数量不足；
- 12、总平面布置竣工图应与施工单位联系，对不符合项进行变更；
- 13、未见爆炸危险区域划分竣工图；
- 14、其他问题在后续报告编制中保持沟通、联系。

现场勘验人员签字：陆朝查 李曉达 张以

项目建设单位签字确认（公章）：

胡



2022年7月21日

（后附现场勘验人员与业主单位的合影照片）